


INSTALLATIONSANLEITUNG

SYSTEM DOT 28 - LEUCHTEN

**GEORG
BECHTER
LICHT**

SCHALTPLAN:

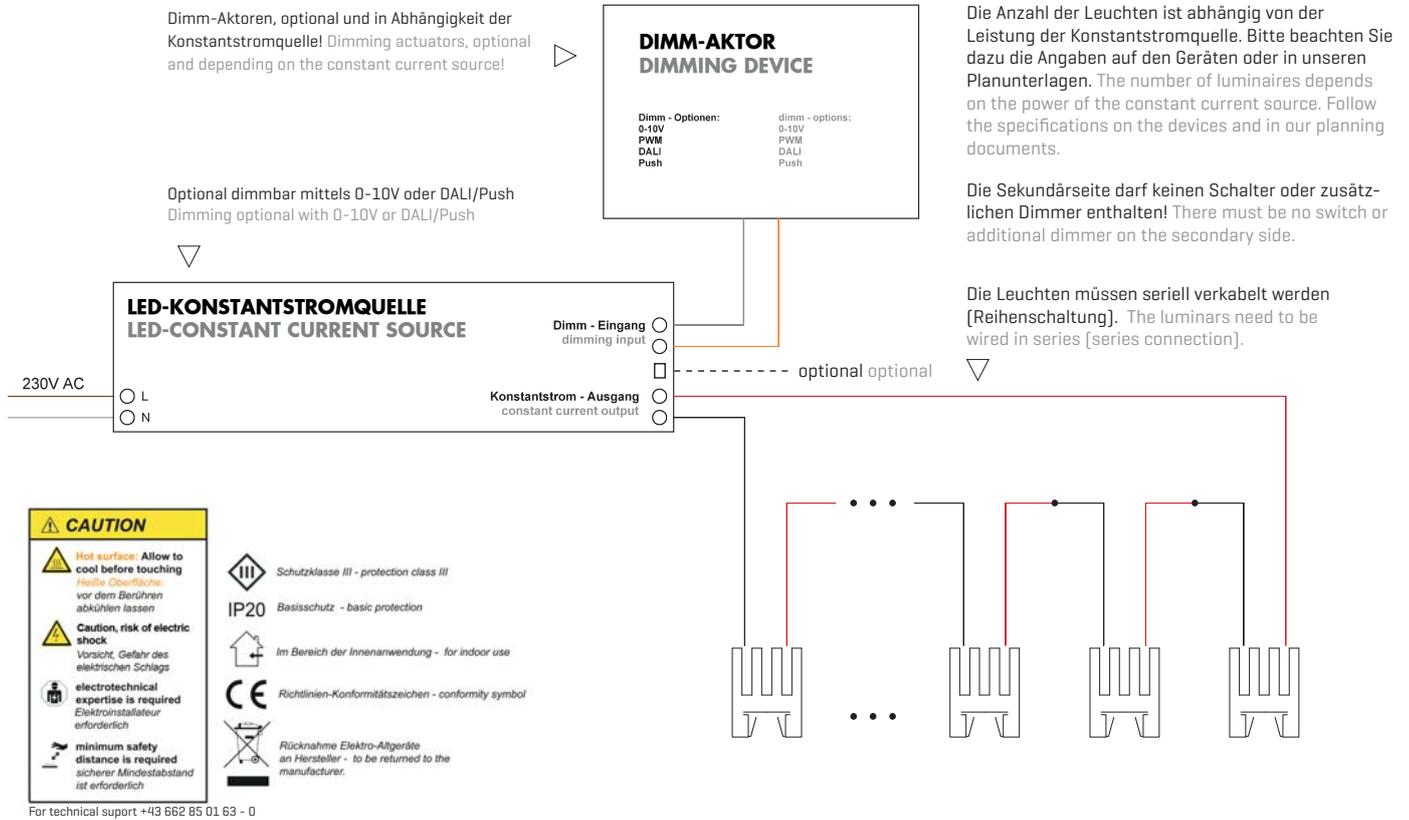

ELEKTROINSTALLATION ELECTRICAL INSTALLATION

Die gesamten Elektroinstallationen und Wartungsarbeiten sind von einem befugten Elektroinstallateur Ihres Vertrauens gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften durchzuführen. All electrical installations and maintenance work must be carried out by an authorised electrician according to local safety regulations.


Jede Leuchte wird vor dem Versand im Echtbetrieb getestet. All luminaires are tested live working before packaging.

Beachten Sie den beigelegten Schaltplan. Aktuelle Hinweise und Updates finden Sie auf WWW.GEORGBECHTERLICHT.AT Please observe the circuit diagram enclosed. Go to WWW.GEORGBECHTERLICHT.AT

HINWEIS NOTE

Die handgefertigten Eloxalbeschichtungen können chargenabhängige Farbabweichungen haben. Our handmade anodised parts may vary in colour.

ACHTUNG: KEINE GEWÄHRLEISTUNG BEI HOT PLUG CAUTION: NO WARRANTY IN CASE OF HOT PLUG

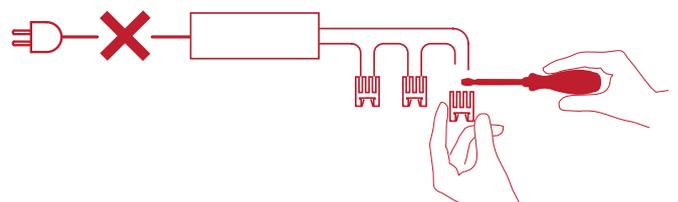

LEUCHE NICHT UNTER SPANNUNG ANSCHLIESSEN, ABSCHLIESSEN ODER TAUSCHEN! Bei der Montage und Demontage der Leuchte muss der Konverter mindestens 10-15 Sekunden von der Netzspannung getrennt sein! HOT PLUG führt zu einem direkten Schaden an der LED, welcher nicht unter die Gewährleistung fällt!

DO NOT CONNECT, LOCK OR REPLACE LUMINAIRES UNDER VOLTAGE!

For mounting and dismantling the luminaire the converter has to be disconnected from the supply voltage for at least 10-15 seconds! HOT PLUG causes direct damage to the LED, which is not covered by warranty.

MAXIMALE BESTROMUNG


je nach Einbausituation

Der Installierende haftet für die richtige Betriebsart. Überbestromung führt zum Ausfall und Überhitzung der umliegenden Bauteile! The installer is liable for the right operation mode. Too high current feed causes breakdown and overheating of the surrounding components.

	max. Bestromung	350 mA	700 mA	1050 mA
	Produkte	DOT 28 SFERE 28 ORB 28 CONO 28 DOT 35 VERVE	DOT 28 POWER	DOT 28 POWER mit Kühlflächen- erweiterung in Beton
MASSIVBAU	Sichtbetonkapseln Putzkapsel			
	Trockenbaukapsel Holzkapsel (ohne Überdämmung)		 mind. 10dm ³ Luftraum, Kühlflächenerweiterung erforderlich	 nicht möglich
LEICHTBAU	Gipseinbaumodule Spachtelersatz Spachtelring Holzeinbauring	 mind. 1dm ³ Luftraum	 mind. 5dm ³ Luftraum	 nicht möglich

ACHTUNG CAUTION

Genügend Luftraum für den Kühlkörper vorsehen.
Mindesteinbautiefe ist einzuhalten. Darf weder überdämmt noch mit einer Dampfbremse, einem Vlies oder Folie überspannt werden!
Reserve enough space for cooling element. Observe minimum installation depth. Do not cover with insulation material, steam brake, fleece or film!

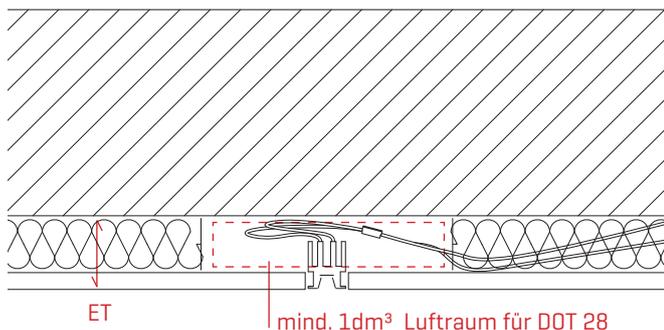

MAXIMALE ANSCHLUSSLEISTUNG UNBEDINGT BEACHTEN! IT IS CRUCIAL TO OBSERVE MAXIMUM POWER INPUT!

350mA

für DOT 28, SFERE 28, ORB 28, CONO 28, DOT 35, VERVE
for DOT 28, SFERE 28, ORB 28, CONO 28, DOT 35, VERVE

bis zu 700mA up to 700mA

für DOT 28 POWER (je nach Einbausituation)
for DOT 28 POWER (depending on mounting conditions)

bis zu 1050mA up to 1050mA

für DOT 28 POWER nur mit Kühlflächenerweiterung in Beton
for DOT 28 POWER only in concrete with added cooling surface

Für die maximale Bestromung sind die oben angeführten Anforderungen an die Einbausituation einzuhalten (siehe grafische Übersicht). Make sure to adhere to maximum current feed restrictions for each installation situation, as listed above.



**KABEL DER HÄNGELEUCHE VORSICHTIG BEHADELN!
KNICKGEFAHR! SCHUTZSCHLAUCH ERST NACH MONTAGE
ENTFERNEN! HANDLE LUMINAIRE CABLE WITH CARE!
DO NOT BEND SHARPLY, DANGER OF KINKING! DO NOT REMOVE
PROTECTIVE TUBE BEFORE COMPLETING INSTALLATION!**

1. Stellen Sie die gewünschte Länge ein und fixieren Sie diese vorsichtig mit den zwei Inbusschrauben. Schließen Sie die Pendelleuchte laut beiliegendem Installationsplan an. [Bestromung max. 350mA] Adjust and carefully secure cable length using the two socket screws. Install pendant luminaire according to the installation manual enclosed. [max. power input 350mA]
Führen Sie mit einem Schlitzschraubenzieher den Bajonettverschluss nach oben, drehen Sie ihn um 90° im Uhrzeigersinn und ziehen ihn anschließend nach unten bis der Verschluss arretiert. Push bayonet mechanism up with slotted screwdriver and rotate clockwise by 90°, then pull downwards until it locks into place.

2. Wenn Sie die richtige Höhe fixiert haben, nehmen Sie die mitgelieferte Klinge und schneiden Sie den Schutzschlauch vorsichtig seitlich auf. After setting the right length, use enclosed blade to carefully open side of protective tube.
3. Schneiden Sie auf der Höhe des Bajonetts den Schutzschlauch vorsichtig ab. Cut protective tube just below bayonet mechanism.
4. Entfernen Sie den Schutzschlauch vorsichtig vom Kabel. Carefully remove protective tube from cable.

ACHTUNG CAUTION

Geflechtkabel steht unter Kleinstromspannung und darf somit andere Metallteile weder vor noch in der Decke berühren.
Mesh cable is under low voltage and must not touch any metal elements below or within the ceiling.